




Câblage connecteur OCK10S câble X/FTP 2010

Câblage connecteur OCK10S câble X/FTP

■ Outils: dénudeur et pince coupante

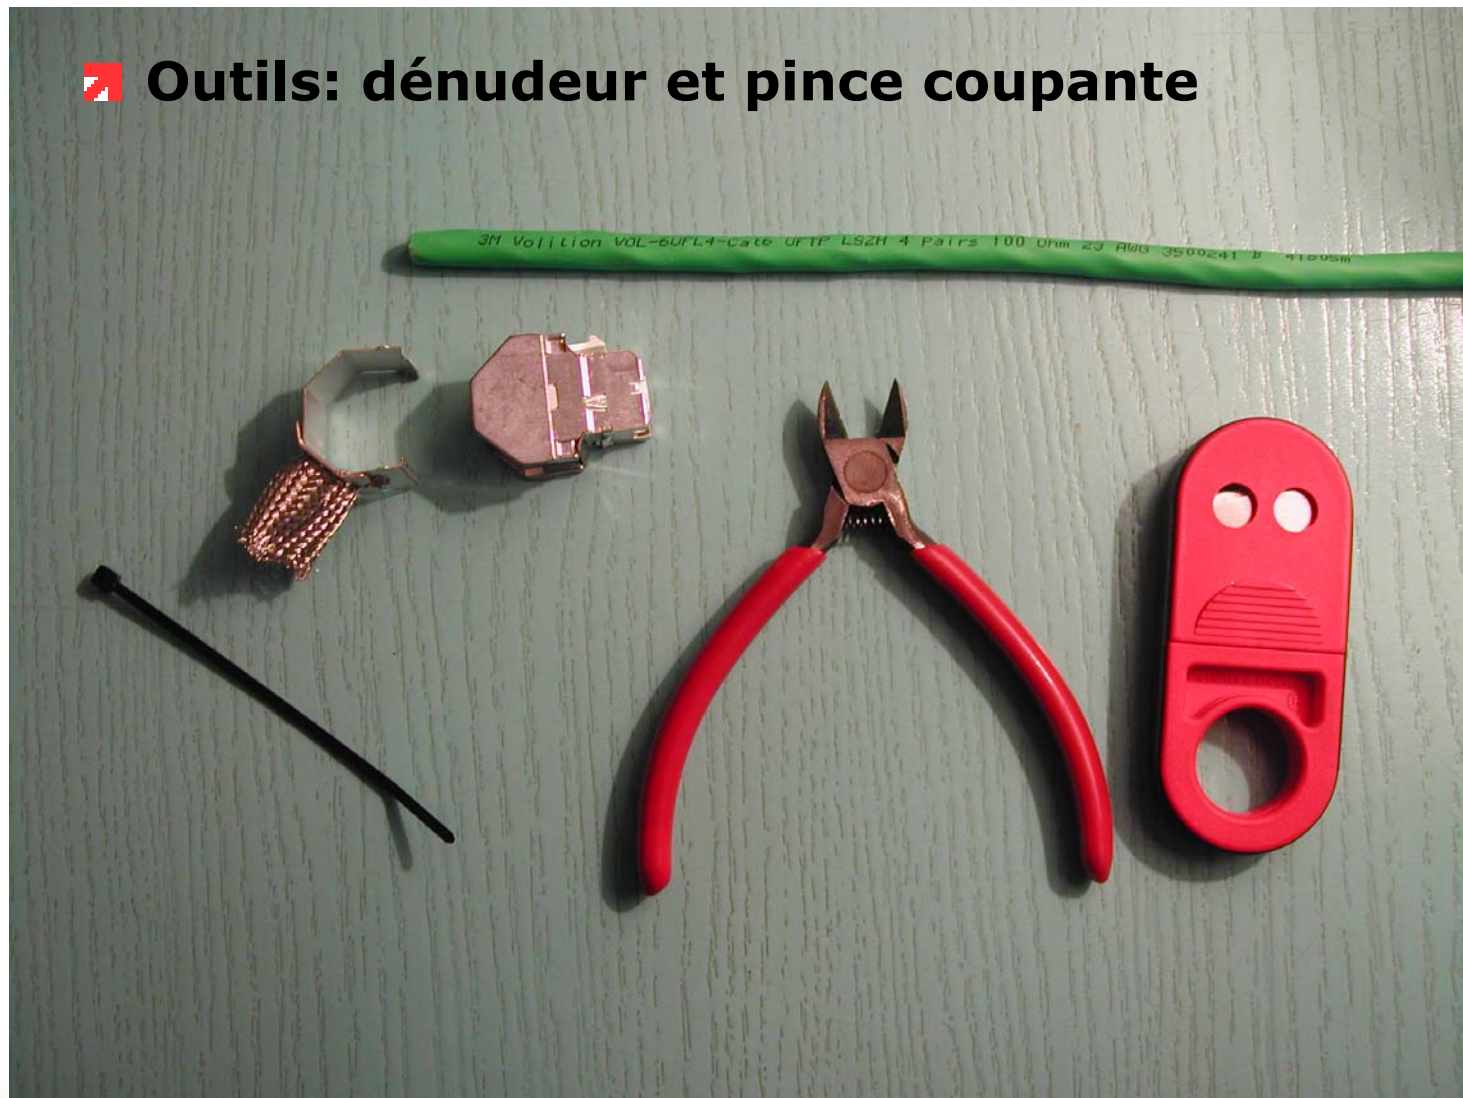

Câblage connecteur OCK10S câble X/FTP

- Enfiler la chaussette de reprise de masse sur le câble



Câblage connecteur OCK10S câble X/FTP


Dénuder le câble sur 7 cm environ

(vous pouvez faire les repères sur votre table de travail à l'aide d'un ruban adhésif)




Câblage connecteur OCK10S câble X/FTP

■ **Ecarter les paires écrantées**

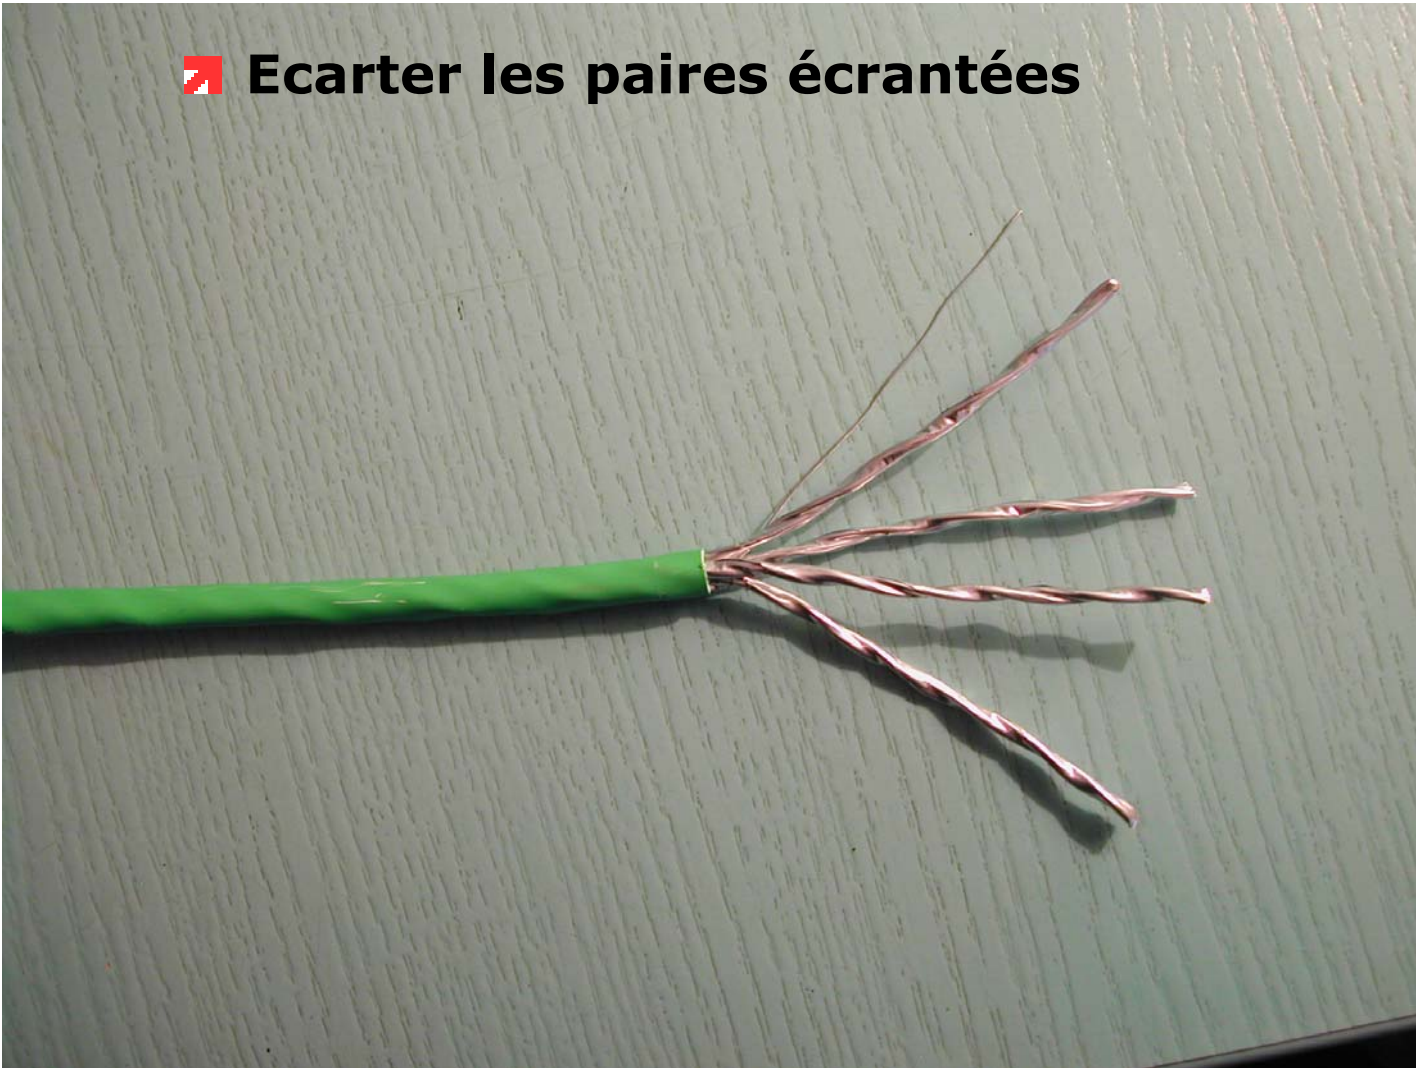


Câblage connecteur OCK10S câble X/FTP

- **Dénuder chaque paire en laissant 2cm d'écran**
(vous pouvez faire les repères sur votre table de travail à l'aide d'un ruban adhésif)

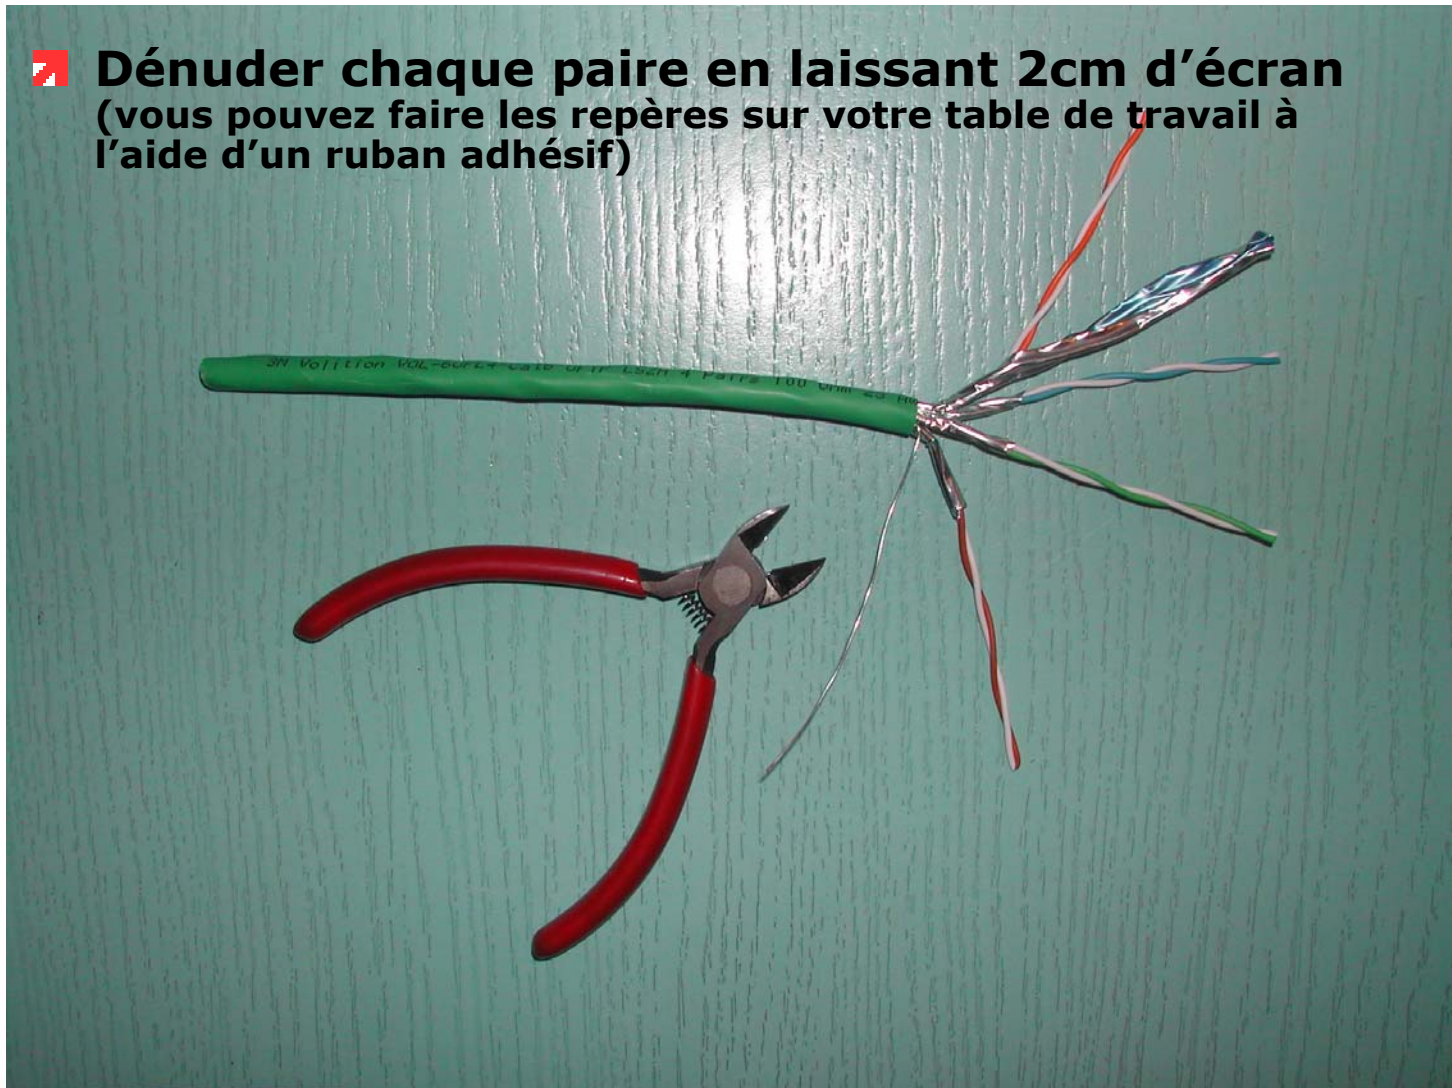


Câblage connecteur OCK10S câble X/FTP

■ Peigner les paires suivant code 568B

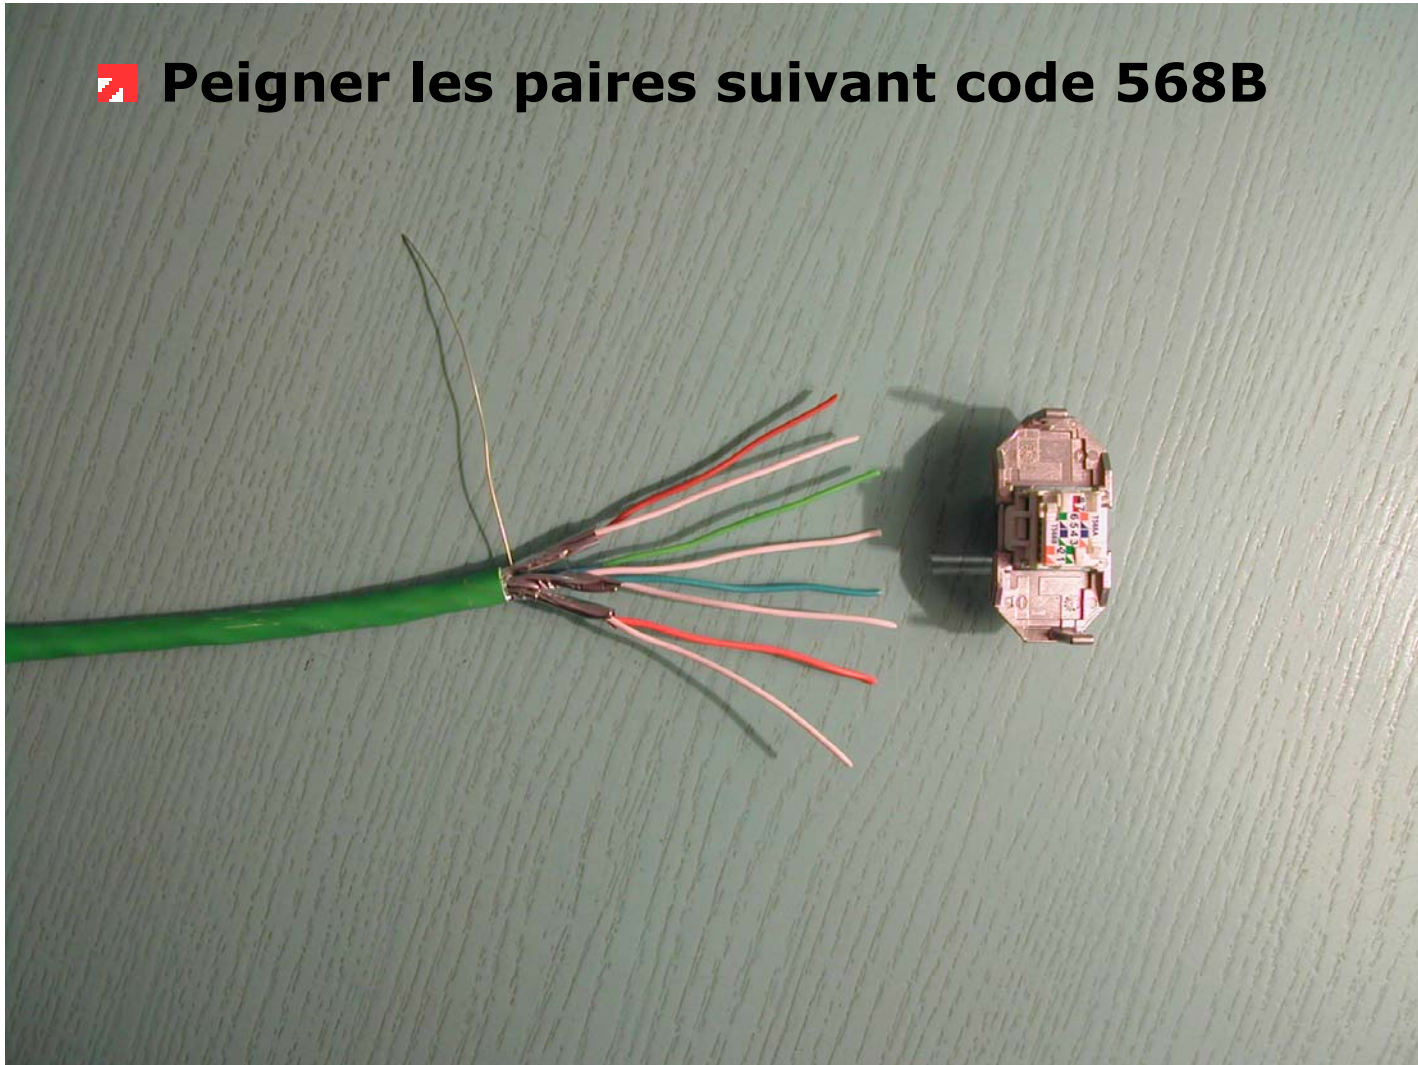


Câblage connecteur OCK10S câble X/FTP

- Enfiler les paires dans le passe-fil jusqu'à l'écran

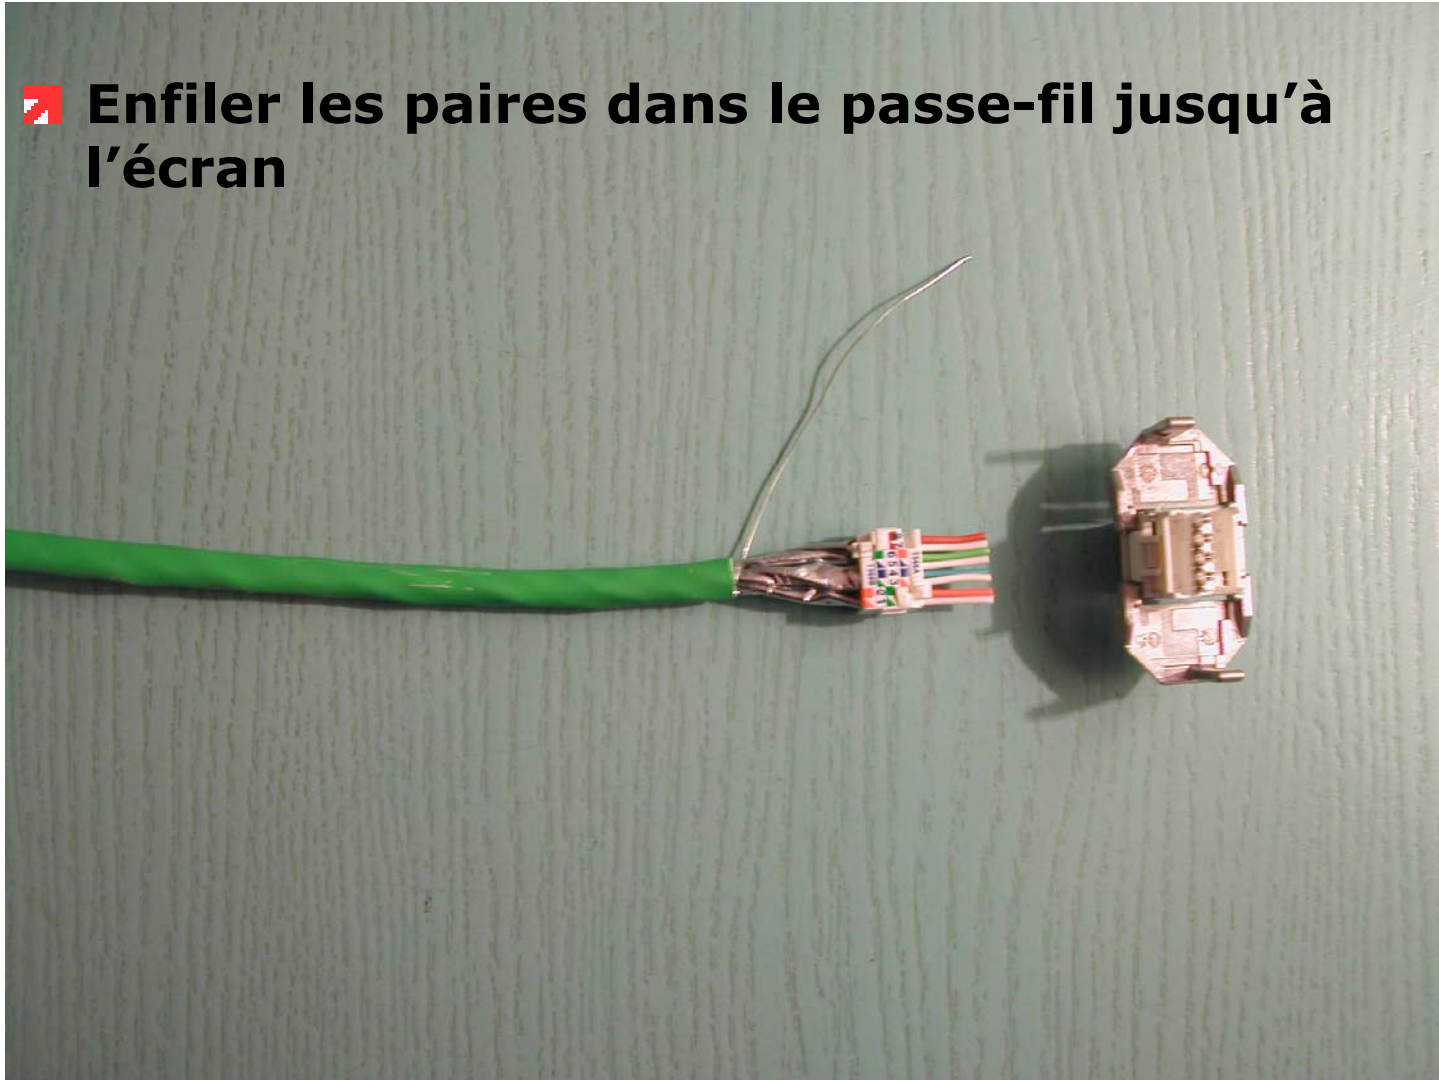


Câblage connecteur OCK10S câble X/FTP

 **Recourber les fils**

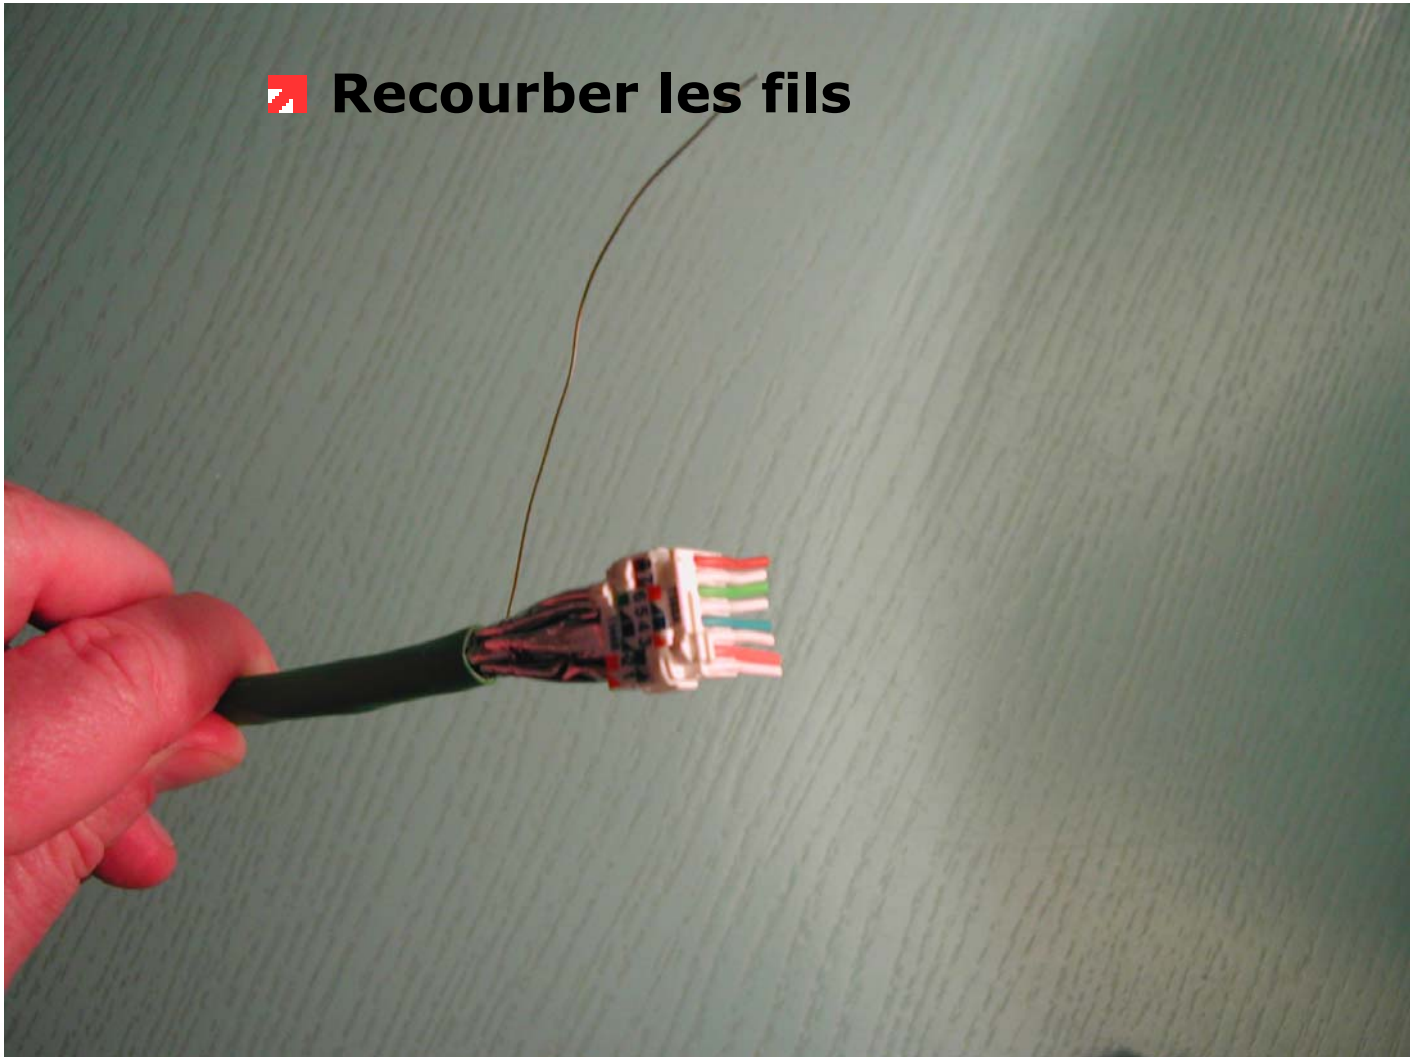


Câblage connecteur OCK10S câble X/FTP

 Couper les fils au ras du passe-fil




Câblage connecteur OCK10S câble X/FTP

■ Enficher le passe-fil dans le connecteur

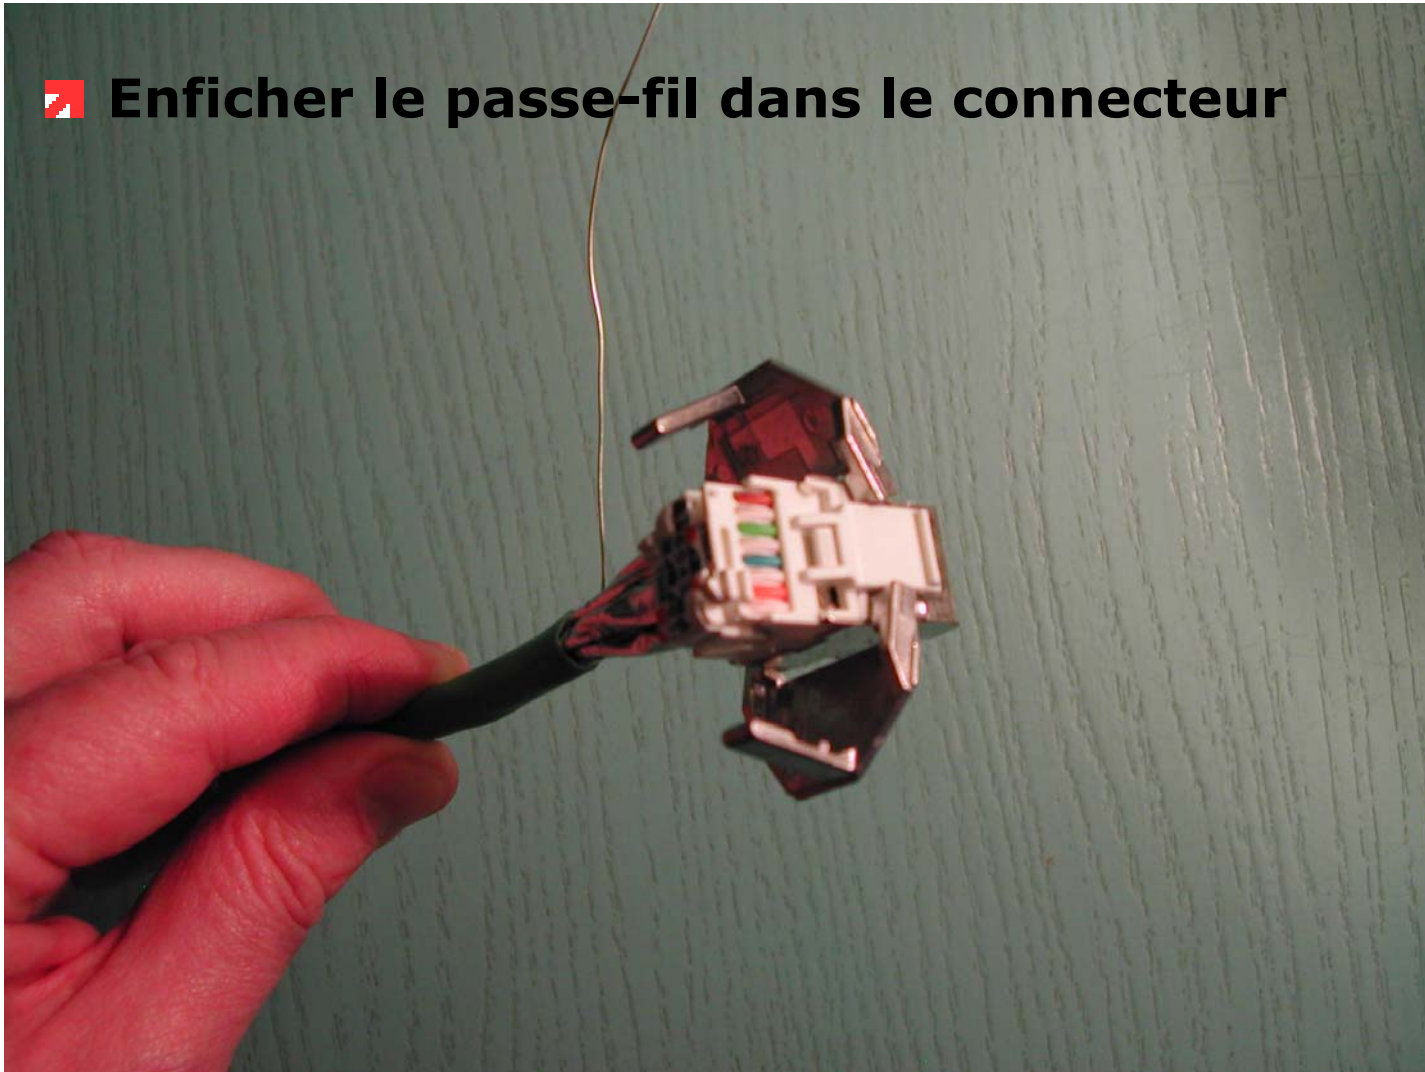


Câblage connecteur OCK10S câble X/FTP

Refermer le connecteur

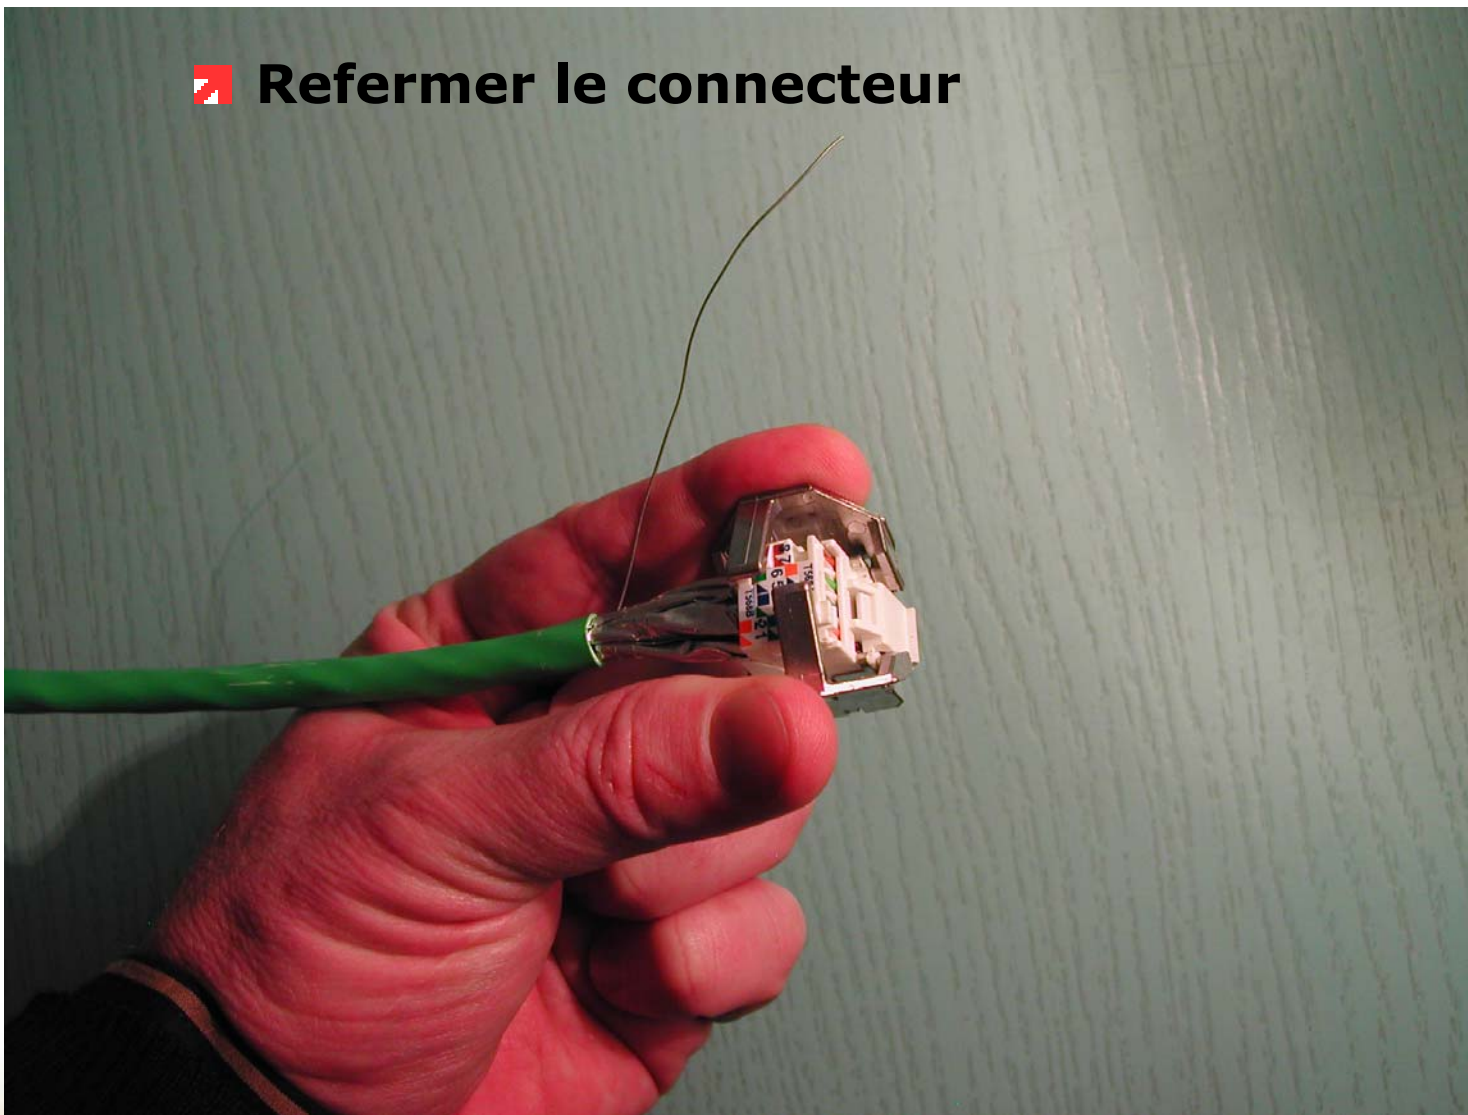


Câblage connecteur OCK10S câble X/FTP

- Enrouler le drain de masse autour de l'écran des paires

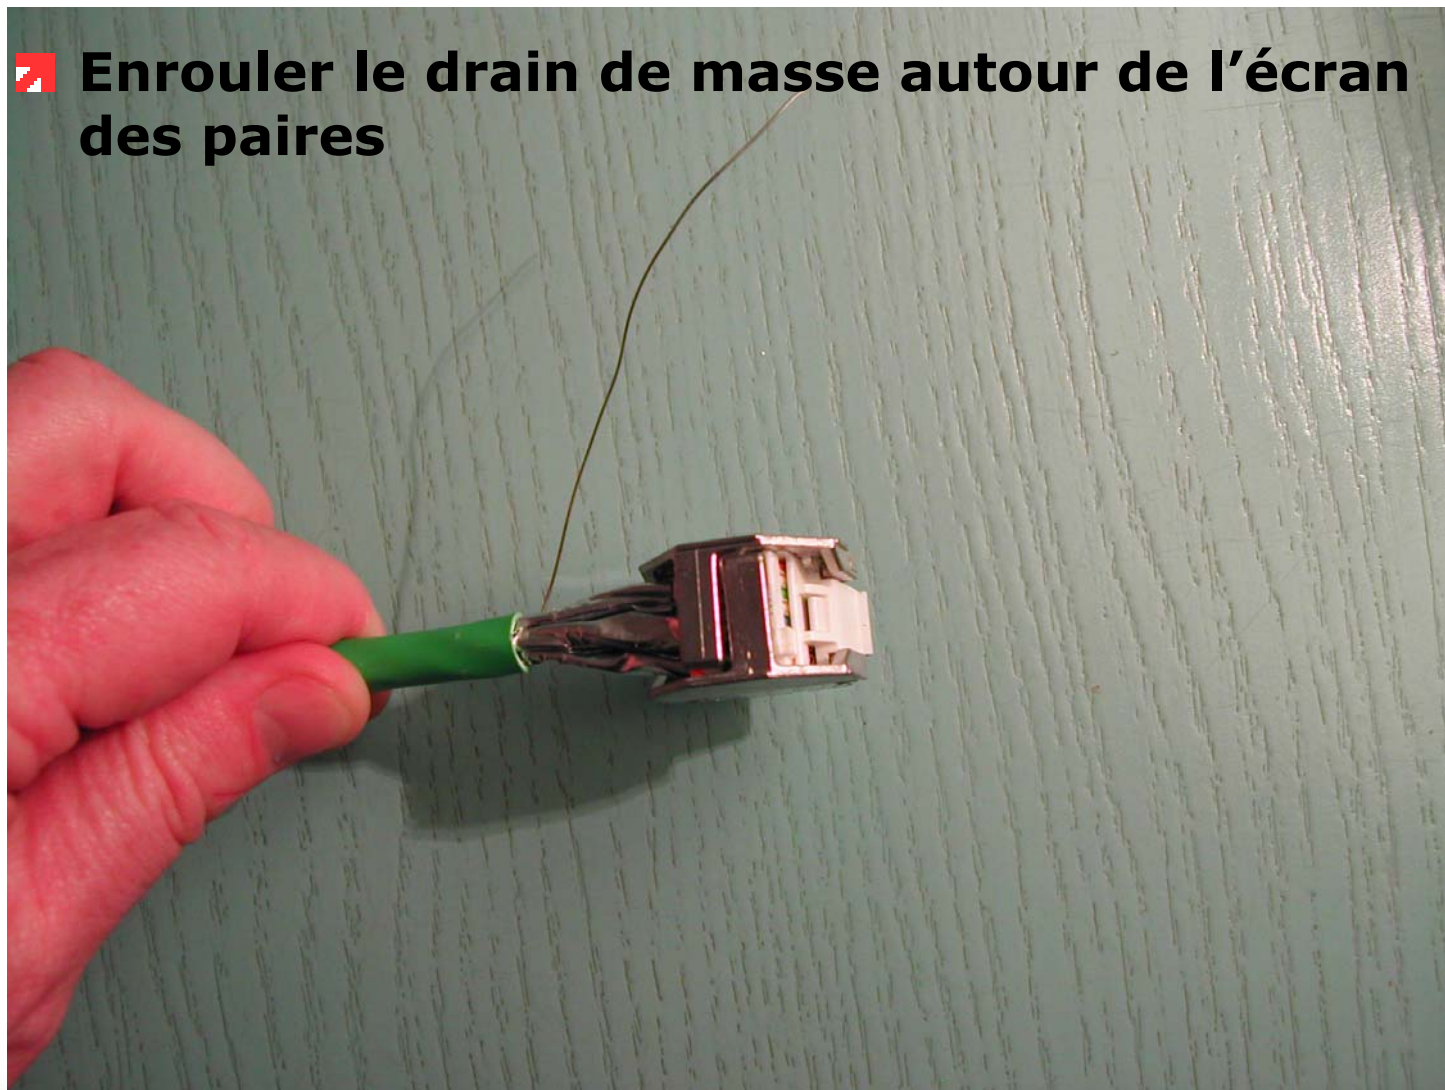

Câblage connecteur OCK10S câble X/FTP

- Monter la chaussette de reprise de masse sur le connecteur

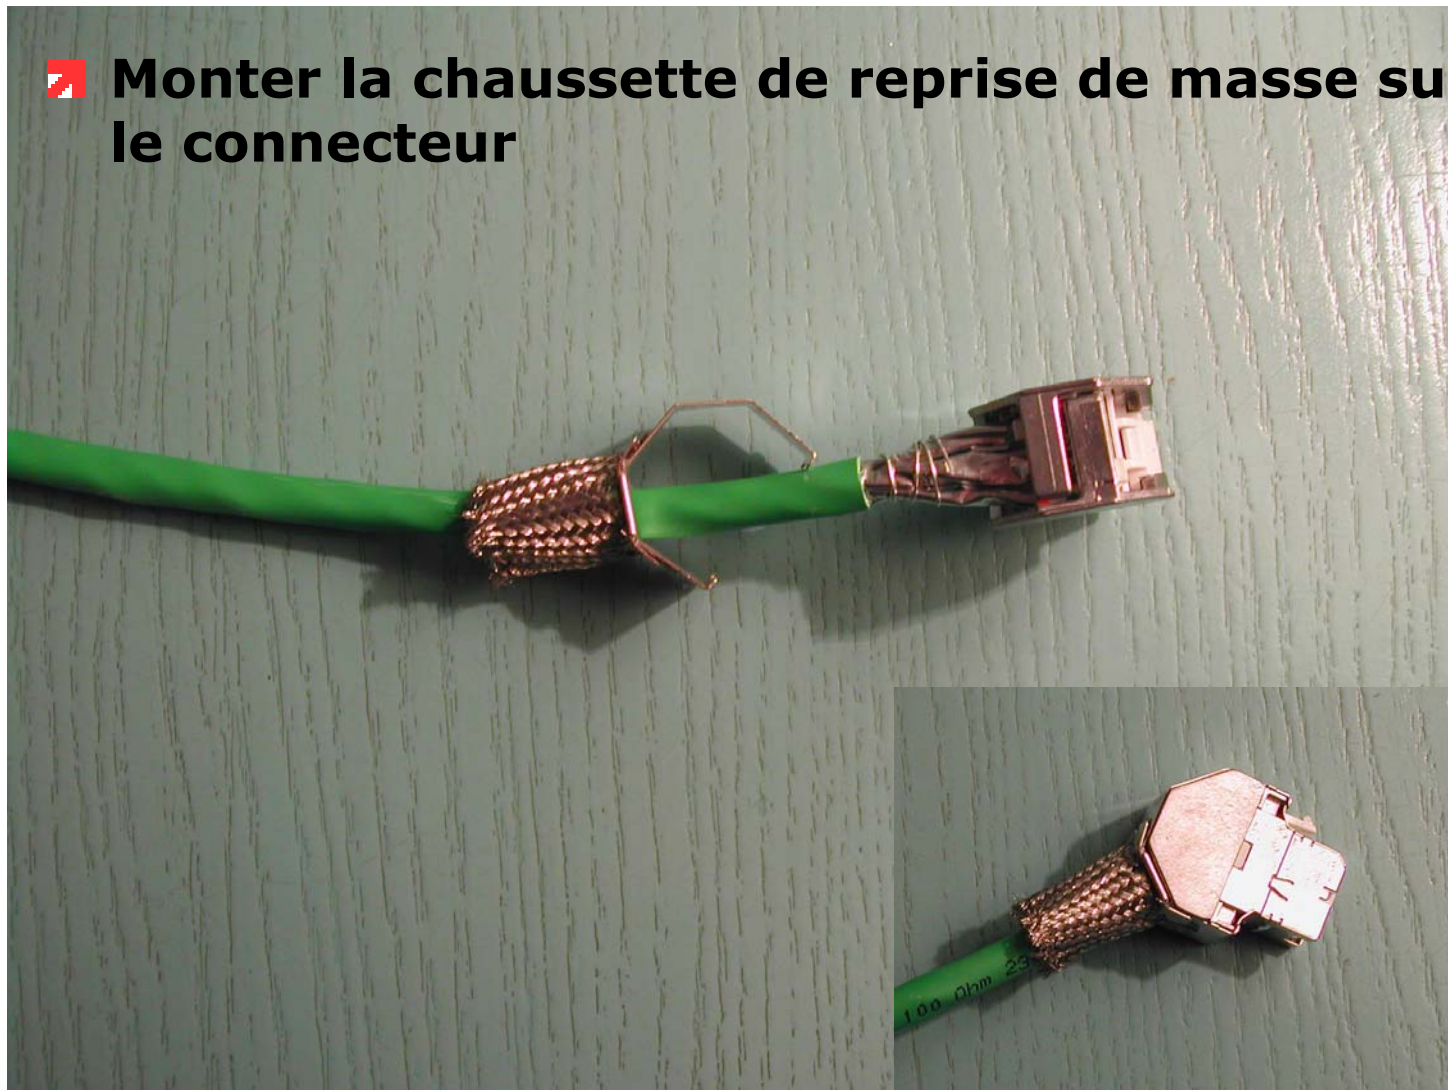


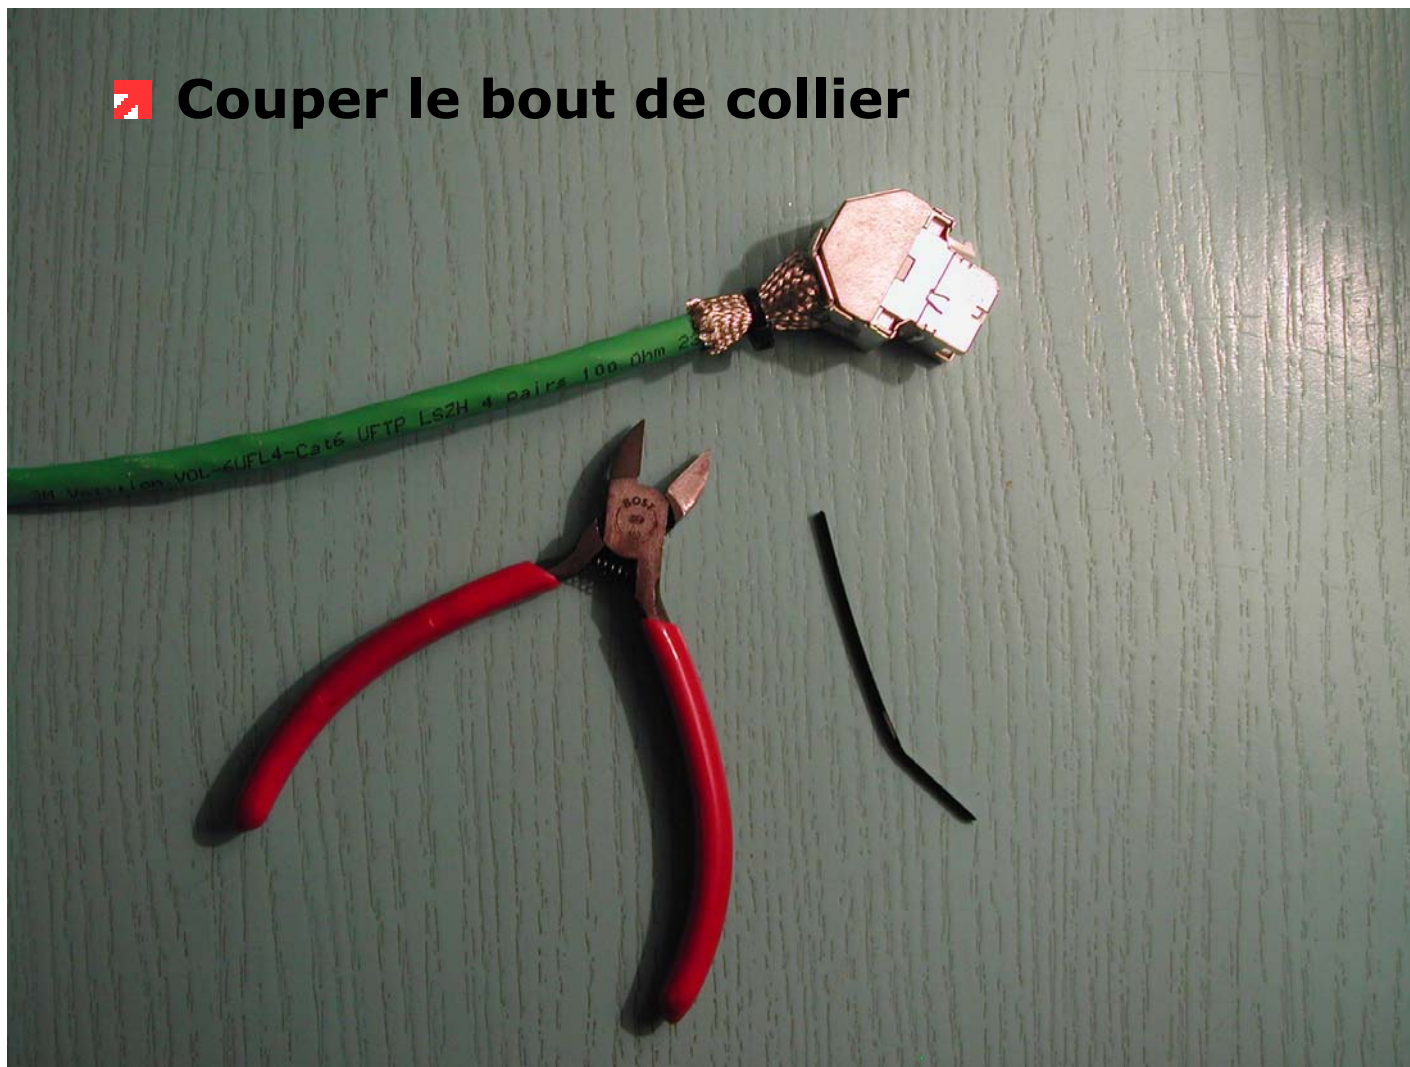
Câblage connecteur OCK10S câble X/FTP

- Serrer le collier **à la main** autour de la chaussette de reprise de masse



Câblage connecteur OCK10S câble X/FTP

 Couper le bout de collier



Câblage connecteur OCK10S câble X/FTP

- **Merci de votre attention**
- **Bon courage**
- **N'hésitez à nous faire part de votre expérience**